


OTV 50 M 1200 P3K-TSSL

Reflexionslichttaster
Retroreflective diffuse sensor
Détecteurs à réflexion directe

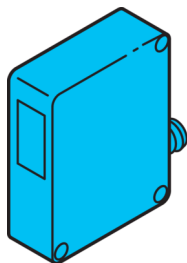


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

203086




Stand 15.03.24, Änderungen vorbehalten
As of 03/15/24, subject to change
État 15.03.24, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction

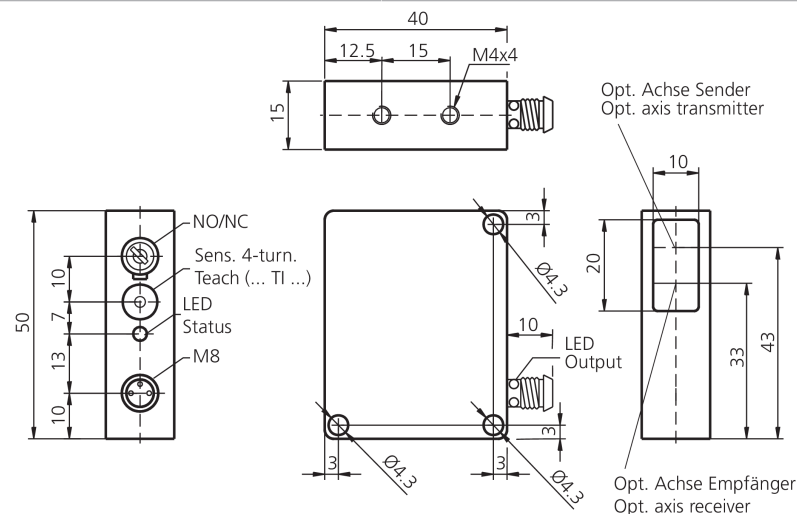

mm

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

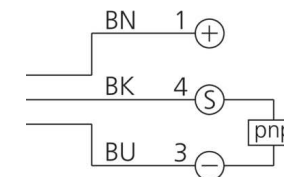


Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Lichtfarbe	Light color	Couleur de lumière	Infrarot / 880 nm / Infrared / 880 nm / Infrarouge / 880 nm
Tastweite	Scanning range	Plage de détection	50 ... 1200 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	45 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung / III, operation on protective low voltage / III, utilisation en très basse tension de sécurité

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
 Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	 General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	 Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


OTV 50 M 1200 P3K-TSSL

漫反射光电传感器

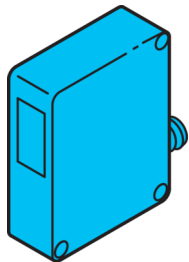

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com


203086

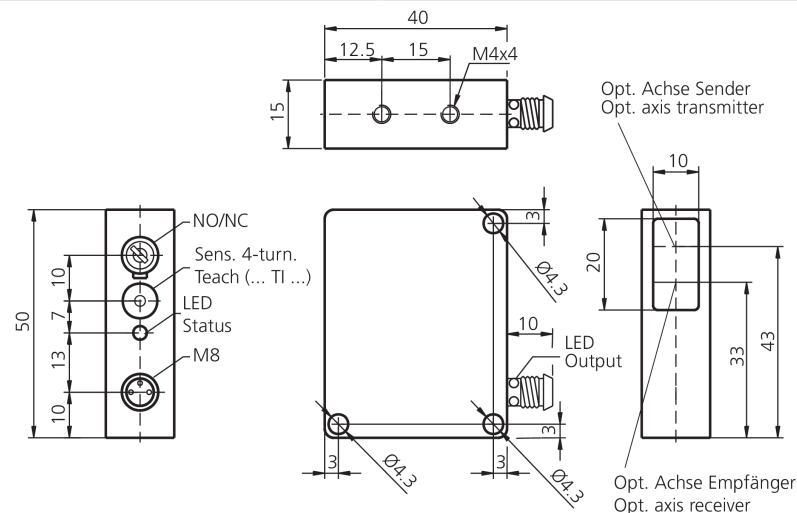

mm

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色

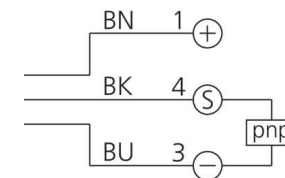

技术数据

光色

探测距离

工作电压

空载电流 (最大)

开关输出端

工作环境温度

防护等级

防护等级

+20°C, 24 V DC

红外 / 880 nm

50 ... 1200 mm

10 ... 35 V DC

45 mA

pnp, 200 mA, NO/NC

-10 ... +60 °C

IP 67

III, 在安全特低电压下工作

版本 24.03.15, 保留变更权

功能






安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

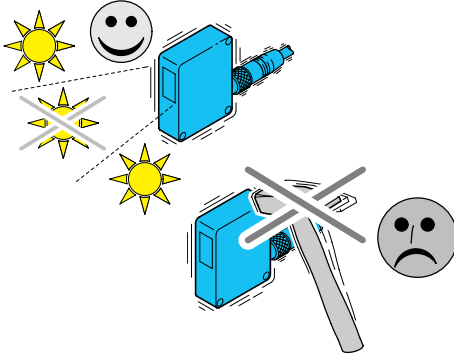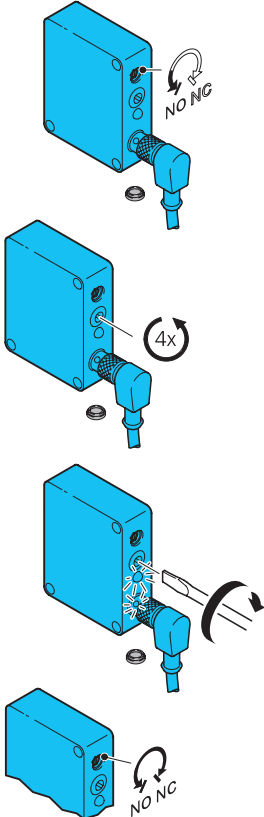	Lichttaster: Starkes Fremdlicht im Erfassungsbereich des Empfängers vermeiden.	Diffuse Sensor Ambient light: Avoid strong ambient shining into the detection range of the receiver.	Détecteur à réflexion directe Lumière ambiante : Éviter les lumières intenses dans le champ du récepteur.
	Mechanische Belastungen: Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen. Der Sensor darf in beliebiger Einbaulage montiert werden, hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwingungsdämpfende Montage zu beachten. Alle gerätespezifischen Angaben zu Anschluss und Betrieb sind zu beachten.	Mechanical loads: The sensor has to be protected against mechanical stress for example shocks and impacts. The sensor can be mounted in any position, however a vibration-free or vibration-dampening assembly must be observed. Please consider all device-specific details covering connection and operation.	Charges mécaniques : Le capteur doit être protégé contre les chocs et impacts. Le capteur peut être monté dans toutes les positions, toutefois, le montage devra se faire sans vibrations. Vérifier les détails techniques concernant le raccordement et le fonctionnement du produit.
	Temperaturbereich: Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.	Temperature range: Operation outside the specified temperature range is not allowed.	Plage de température : Le fonctionnement en dehors de la plage définie n'est pas autorisé.
	Vorbereiten: Schaltfunktion zum Einrichten auf NO (Linksanschlag) stellen.	Preparation: Set the switching function to NO (turn left).	Préparation : Régler le potentiomètre sur NO (positionné à gauche).
	Potentiometer 4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Ausgang ist ausgeschaltet, die LED ist erloschen.	Turn the potentiometer 4 times counter clockwise. The output is switched on, the LED is off.	Effectuer 4 tours dans le sens anti-horaire sur le potentiomètre de sensibilité. La sortie change d'état, la LED est éteinte.
	Objekt detektieren: OTV 5x... auf Objekt ausrichten. Potentiometer langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis der Ausgang schaltet und beide LEDs permanent leuchten.	Detect object: OTV 5x... align to object. Turn slowly the potentiometer counter clockwise until the switching signal is ON both LEDs are flashing permanently.	Détection de l'objet : Aligner l'OTV 5x ... sur l'objet. Tourner lentement le potentiomètre dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le signal soit actif et que les 2 LED clignotent de façon permanente.
	Schaltfunktion NO/NC wählen.	Select switching function NO/NC.	Sélection du mode de fonctionnement NO ou NC:
	Pflegehinweis: Die optischen Scheiben sind mit einem weichen, staubfreien Tuch zu reinigen.	Care instructions: The optical plate should be cleaned with a soft, lint-free cloth.	Précautions : Le nettoyage de l'optique devra se faire avec un chiffon doux non pelucheux.